

Nimbus NBL Series

(P.N. 3016612645, Revision 1.00, Effective April 2015)

操作手册

内校型号 ('i') 和外校型号 ('e')

软件版本.: V3.1155 & 及以上 (磁举力式分析天平)
V4.1155 & above (传感器式精密天平)



目录

1	天平	1
2	产品介绍	2
3	产品规格	3
4	天平的包装	9
5	天平的放置	9
6	设置天平	11
6.1	天平的安装	11
6.1.1	天平的水平校准	11
6.1.2	预热时间	11
6.2	校准	12
6.2.1	手动校准	12
6.2.2	使用内校砝码校准 (如果是内校型号)	12
6.2.3	使用外部砝码校准	12
6.2.4	自动校准	13
6.2.5	校准误差	13
7	显示	14
7.1	符号和字符	14
8	按键面板	15
8.1	数字输入方法	16
9	输入/输出	17
10	操作	18
10.1	初始化	18
10.2	密码	18
10.3	称重	19
10.4	功能	20
10.4.1	零件计数	21
10.4.2	百分比称重	22
10.4.3	动态 (动物) 称重	23
10.4.4	密度测定	25
11	RS-232 接口	27
11.1	硬件	27
11.2	输出格式	27
11.2.1	单行输出格式	27
11.2.2	标准输出格式	28
11.2.3	自定义输出格式	28
11.3	使用远程键输入命令	29
11.3.1	无效输入命令:	29
12	错误检查	31
13	管理员菜单	32
13.1	开启称重单位	32
13.2	开启称重模式	32
13.3	开启串行接口参数	32
13.4	自定义表单 FROMS #1 和 #2	33
13.5	设定参数	34
13.6	校正设置	35
13.7	密码设置	35
14	外部设备 (可从您的配件供应商获得)	37
14.1	密度测量套件 (仅限 0.0001g 和 0.001g)	37
14.2	减震工作台	37
14.3	艾德姆打印机	37
14.4	底部称量挂钩	37
14.5	防湿保护罩	37
14.6	安全锁	37
14.7	远程显示器	37
14.8	防尘罩	37
14.9	ADAM DU - ADAM 天平及电子称数据采集软件	38
15	安全和维护	39
16	故障检查	40
16.1	故障检查指南	41
17	替换零件和配件	43
18	服务信息	44
19	天平菜单结构	45
20	语言表格	47
21	保修声明	48

1 天平

感谢您选择艾德姆衡器的 **Nimbus** 天平.

本说明书会帮助您熟悉天平的安装，使用，基本保养等，并给您介绍各种应用。同时它还含附件清单，故障排除，售后服务以及其他的重要信息。

本天平是装有灵敏机械装置和元件的高精密仪器，应小心运输及操作。在操作过程中，应小心把物体轻放在称量平台上，不要过载或超过说明书上的最大量程，否则可能会损坏天平。

对天平进行操作前请完整地阅读说明书。如需说明，请随时与您的供应商或艾德姆衡器联系。

2 产品简介

Nimbus 天平是常用于称重和实验室的理想产品。天平还可以用于某些先进的称重。

特点:

- 外部校准可让用户选择校准重量。
- 高精度内部校准（选配）无需进行手动校准。
- 部分型号提供可充电电池选配用于无线使用。
- 可靠的压铸铝合金结构及 304 不锈钢秤盘，让产品更加耐用且易于清洁。
- 带背光的大屏幕更易于读数。
- 产品附有标准化应用，包括称量、百分比称量、零件计数、动态/动物称量（部分型号）、检重称量（部分型号）、固体及液体密度测量（部分型号）。
- 标配双向 RS-232 接口（可提供 RS232 转 USB 转换接头配件）和集成 USB 接口（部分型号）。
- 外部显示器选配件（部分型号）。
- 每次校准结束后可设置打印 GLP 兼容报告，包括时间，日期，天平编号和校准检验。
- 最佳准确度的磁矩力机械装置或合金传感器技术为天平提供稳定、准确地称量。
- 自动温度补偿。
- 多种称量单位。
- 操作简单，易于清洁的密封按键面板。
- 天平底部称量系统（需选配挂钩）。
- 提供四语言界面-英语、德语、法语和西班牙语。
- 密码保护。
- 安全锁安装点。

3 产品规格

NBL 型号（后缀 e 为外校型号，后缀 i 为内校型号）

型号 #	NBL 84 e/i	NBL 124 e/i	NBL 164 e/i	NBL 214 e/i	NBL 254 e/i	NBL 314 e/i	NBL 214j e/i
最大量程	80 g	120 g	160 g	210 g	250 g	310 g	210 g
可读性 (d)	0.0001 g						0.0002 g
分度数 n=	800000	1200000	1600000	2100000	2500000	3100000	2100000
最小重量	0.01 g						0.02 g
重复性 (Std. Dev)	0.00015 g		0.0002 g				0.0004 g
线性 ±	0.0002 g						0.0004 g
称量单位	grams, milligrams, carats, grains, Newtons, ounces, troy ounces, pennyweight, custom						
稳定时间	一般为 3 秒						
操作温度	建议 15°C to 35°C						
电源	外部电源适配器 – 标配 (输入电压 100–240 VAC, 50/60 Hz)						
输入电压	18 VDC - 830 mA						
称量机芯	磁矩力式电机						
校准	后缀 i=有内校系统，e=仅外校						
外部校准重量	建议使用 OIML E2 级或 ASTM/ANSI 1 级砝码						
	50g	100g		100g 或 200g			
显示	蓝色背光 LCD, 7 个字符, 20 mm 高 以及符号						
防风罩 (w x d x h)	滑门屏蔽罩 (132 x 142 x 233 mm)						
秤盘尺寸	圆形, 直径 90mm						
外形尺寸 (w x d x h)	220 x 310 x 323 mm 8.7 x 12.2 x 12.7 in						
净重	5.2 kg / 11 lb 9 oz (外校型号) 5.9 kg / 13 lb 0 oz (内校型号)						

型号 I#	NBL 223e/i	NBL 423e/i
最大量程	220 g	420 g
可读性(d)	0.001 g	
分度数 n=	220000	420000
最小重量	0.2 g	0.2 g
重复性 (Std. Dev)	0.002 g	
线性 ±	0.002 g	
称量单位	grams, milligrams, carats, grains, Newtons, ounces, troy ounces, pennyweight, custom	
稳定时间	一般为 3 秒	
操作温度	推荐 15°C to 35°C	
电源	外部电源适配器 – 标配 (输入电压 100–240 VAC, 50/60 Hz) 选配工厂安装镍氢电池组	
输入电压	18 VDC - 830 mA	
称量机芯	精密传感器	
校准	后缀 i=有内校系统, e=仅外校	
外部校准重量	建议使用 OIML E2 级或 ASTM/ANSI 2 级砝码	
	100g 或 200g	200g 或 400g
显示	蓝色背光 LCD, 7 个字符, 20 mm 高 以及符号	
防风罩 (w x d x h)	带金属盖的玻璃防风罩 (直径 180 mm x 90 mm)	
秤盘尺寸	圆形, 直径 120 mm	
外形尺寸 (w x d x h)	不带防风罩 220 x 310 x 90 mm 8.7 x 12.2 x 3.5 in	
净重	3.1 kg / 6 lb 12 oz (外校型号) 3.7 kg / 8 lb 8 oz (内校型号)	

型号 I#	NBL 623e/i	NBL 823e/i	NBL 1023e/i	NBL 1623e/i
最大量程	620 g	820 g	1020 g	1620 g
可读性(d)	0.001 g			
分度数 n=	620000	820000	1020000	1620000
最小重量	0.02 g	0.02 g	0.02 g	0.02 g
重复性 (Std. Dev)	0.002 g			
线性 ±	0.002 g			
称量单位	grams, milligrams, carats, grains, Newtons, ounces, troy ounces, pennyweight, custom			
稳定时间	一般为 3 秒			
操作温度	推荐 15°C to 35°C			
电源	外部电源适配器 – 标配 (输入电压 100–240 VAC, 50/60 Hz)			
输入电压	18 VDC - 830 mA			
称量机芯	磁矩力式电机			
校准	后缀 i=有内校系统, e=仅外校			
外部校准重量	建议使用 OIML E2 级或 ASTM/ANSI 2 级砝码			
	500g			
显示	蓝色背光 LCD, 7 个字符, 20 mm 高 以及符号			
防风罩 (w x d x h)	带金属盖的玻璃防风罩 (直径 180 mm x 90 mm)			
秤盘尺寸	圆形, 直径 160 mm			
外形尺寸 (w x d x h)	不带防风罩 220 x 310 x 90 mm 8.7 x 12.2 x 3.5 in			
净重	3.1 kg / 6 lb 12 oz (外校型号) 3.7 kg / 8 lb 8 oz (内校型号)			


型号 #	NBL 1602e/i	NBL 2602e/i	NBL 3602e/i	NBL 4602e/i	NBL 6202e/i
最大量程	1600g	2600 g	3600 g	4600 g	6200 g
可读性(d)	0.01g	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.01 g
分度数 n=	160000	260000	360000	460000	620000
最小重量	0.2g	0.2 g	0.2 g	0.2 g	0.2 g
重复性 (Std. Dev)	0.02 g				
线性 ±	0.02 g				
称量单位	grams, carats, grains, Newtons, ounces, troy ounces, pennyweight, pounds, kilograms, custom				
稳定时间	一般为 3 秒				
操作温度	推荐 15°C to 35°C				
电源	外部电源适配器 – 标配 (输入电压 100–240 VAC, 50/60 Hz) 选配工厂安装镍氢电池组				
输入电压	18 VDC - 830 mA				
称量机芯	精密传感器				
校准	后缀 i=有内校系统, e=仅外校				
外部校准重量	建议使用 OIML F1 级或 ASTM/ANSI 3 级砝码				
	1 kg	2 kg	2 kg, 3 kg	2 kg, 4 kg	5 kg
显示	蓝色背光 LCD, 7 个字符, 20 mm 高 以及符号				
防风罩 (w x d x h)	无				
秤盘尺寸	圆形, 直径 160 mm				
外形尺寸 (w x d x h)	220 x 310 x 90 mm 8.7 x 12.2 x 3.5 in				
净重	3.1 kg / 6 lb 14 oz (外校型号) 3.9 kg / 8 lb 10 oz (内校型号)				

型号 #	NBL 4201e	NBL 6201e	NBL 8201e
最大量程	4200g	6200 g	8200 g
可读性(d)	0.1g	0.1 g	0.1 g
分度数 n=	42000	62000	82000
最小重量	2g	2 g	2 g
重复性 (Std. Dev)	0.1 g		
线性 ±	0.1 g		
称量单位	grams, carats, grains, Newtons, ounces, troy ounces, pennyweight, pounds, kilograms, custom		
稳定时间	一般为 3 秒		
操作温度	推荐 15°C to 35°C		
电源	外部电源适配器 – 标配 (输入电压 100–240 VAC, 50/60 Hz) 选配工厂安装镍氢电池组		
输入电压	18 VDC - 830 mA		
称量机芯	精密传感器		
校准	仅外校		
外部校准重量	建议使用 OIML F2 级或 ASTM/ANSI 4 级砝码		
	2 kg, 4 kg	2kg, 5kg	
显示	蓝色背光 LCD, 7 个字符, 20 mm 高 以及符号		
防风罩 (w x d x h)	无		
秤盘尺寸	圆形, 直径 160 mm		
外形尺寸 (w x d x h)	220 x 310 x 90 mm 8.7 x 12.2 x 3.5 in		
净重	3.1 kg / 6 lb 14 oz		

型号 #	NBL 12001e	NBL 16001e	NBL 22001e	NBL 32001e
最大量程	12000g	16000g	22000g	32000g
可读性(d)	0.1g	0.1 g	0.1 g	0.1 g
分度数 n=	120000	160000	220000	320000
最小重量	2g	2 g	2 g	2 g
重复性 (Std. Dev)	0.1 g			
线性 ±	0.1 g			
称量单位	grams, carats, grains, Newtons, ounces, troy ounces, pennyweight, pounds, kilograms, custom			
稳定时间	一般为 3 秒			
操作温度	推荐 15°C to 35°C			
电源	外部电源适配器 – 标配 (输入电压 100–240 VAC, 50/60 Hz) 选配工厂安装镍氢电池组			
输入电压	18 VDC - 830 mA			
称量机芯	精密传感器			
校准	仅外校			
外部校准重量	建议使用 OIML F2 级或 ASTM/ANSI 4 级砝码			
	5 kg, 10 kg	10 kg, 15 kg	10 kg, 20 kg	20 kg, 30 kg
显示	蓝色背光 LCD, 7 个字符, 20 mm 高 以及符号			
防风罩 (w x d x h)	无			
秤盘尺寸	390 X 290 mm			
外形尺寸 (w x d x h)	390 x 480 x 100 mm (带立杆选配件则 590 mm高) 8.7 x 12.2 x 3.5 in			
净重	7.6 kg / 16 lb 12 oz			

4 天平的包装


轻轻地从包装盒中拿出天平，包装箱内配有天平使用的所有物品。

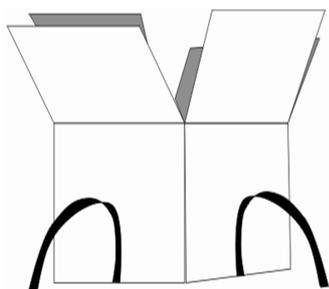

- AC 电源适配器及电源线
- 不锈钢秤盘
- 合金子秤盘
- 防风罩 (仅 mg 型号配备)
- 用户文件

按照随产品附上的安装指南，小心安装好天平。

5 天平的放置

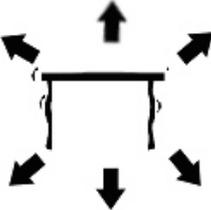
	<p>请勿将天平放置在会降低准确度的地方。</p> <p>避免在极高或极低的温度下使用。请勿将天平放置在阳光直射环境下或空调通风口附近。</p>
	<p>保证工作台或地面坚固平稳。不能震动或晃动。</p> <p>保证电源稳定。请勿在大型用电设备附近使用，例如：焊接设备或大功率电机。</p>
	<p>请勿将天平放置在震动的机器附近。</p> <p>避免可能造成冷凝的高湿度环境。避免天平直接与谁接触。请勿将水喷在天平上或将天平浸泡在水里。</p>
	<p>避免空气流动的环境，例如电扇或户外。请勿将天平放置在打开的窗户旁边或空调通风口附近。</p> <p>保持天平清洁。在非工作状态下，请勿将物品堆放在天平上。</p> <p>避免静电。这会影响称量准确性并可能损坏精密元件。</p>

6 设置天平

6.1 天平的安装


根据我们提供的装配指南小心将天平安装好。确保将天平放置在稳固没有震动的台面上。

6.1.1 天平的水平校准

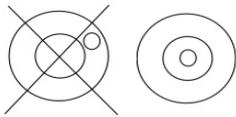

将天平放置在适当的位置，用天平前端的水准仪来调节水平。要水平调整天平，转动天平后部的两个可调节机脚直到水泡位于水准仪的中心位置。

6.1.2 预热时间

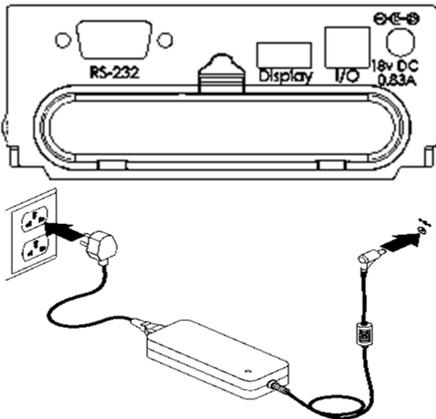

将电源线连接至天平背面的接口。将电源线接上市电。显示器将显示天平序列号、软件版本号以及天平最大量程。然后天平将自检，显示所有字段，接着会显示正在工作的符号和 7 段折线，它表示天平处于繁忙模式中。如果天平没有设置序列号，天平将显示破折号。之后则会显示零位以及 $\rightarrow 0 \leftarrow$ 符号。

称重前，请等待天平达到稳定的内部温度。



当天平稳定时，将显示的稳定符号。如果天平不稳定，符号将关闭。

当显示器左边出现“0”符号时，会显示准确的零。

6.2 校准

带有“i”后缀的机器可以进行内校机构或外部砝码进行校准。带有“e”后缀的机器只能使用外部砝码进行校准。内校选项必须在设置菜单中激活，否则当你按【Cal】键时会进行外校。

6.2.1 手动校准

按【Cal】键开始校准。用户还可以通过更改内部温度或设置时间段来进行校准。

按[0/T]键能随时终止校准。

校准时应小心注意避免震动、气流和其他干扰。保证秤盘清洁没有杂物，秤盘安装正确。

6.2.2 使用内校砝码校准（如果是内校型号）

注：和经销商校准设置菜单中默认校准方法一样，内部校准（如果是内校型号）仅在被启用后才能使用。

按【Cal】键显示正在工作的符号符号和 7 段折线，几秒后显示‘CALIBRA’。接着正在工作的符号和 7 段折线会再次出现，然后显示“CAL ON”。再次显示“CALIBRA”后会出现正在工作的符号和 7 段折线。最终天平会显示“CAL OFF”并发出提示音，然后回到“0.000g”或附近。此时内校完成可进行正常操作。

6.2.3 使用外部砝码校准

注：应使用已知精度的校准砝码，最好使用跟天平精度匹配的 OIML 或 ASTM/ANSI 级别砝码。

按【Cal】键会显示“LOAD 0”来设置天平的新零位。请确认秤盘没有放置任何物品，然后按【Setup】键继续下一步操作。

显示器将显示正在工作的符号和一排折线，几秒钟之后会显示默认的校准重量。例如，213e 型号会显示“LOAD 100 g”，那么默认校准重量为 100g。

在天平上放置所选砝码后它会自动进行下一步。屏幕会显示正在工作的符号和一排折线，校准完成后，将显示“UnLOAD”并有提示音。拿下砝码，将有另外一声提示音确认卸载动作。几秒钟后天平会显示工作符号和一排折线，然后回到正常的称重模式。

6.2.4 自动校准

当天平激活自动校准并满足预设的自动校准条件时天平会要求进行校准。

让天平自动进行校准的条件如下：

- 内部温度变化大于预设量（通常精密天平是 2°C）。
- 上一次校准时间超过预设时间（通常是 4 小时或者通电后 15 分钟）。

天平的屏幕上会闪烁“CAL”符号提示要求进行校准。当校准完成后提示符号就会消失。

用户可以在用户选项中对自动校准功能进行激活、禁用或更改以满足自身需求。


6.2.5 校准误差

校准过程中，偶尔会检测到误差。这些误差可能由以下原因造成：

- 不稳定读数
- 使用不正确的校准码
- 工厂设置中有较大的零位漂移

发现错误时，屏幕会显示错误信息且应重新做校准。如果天平不止一次显示错误信息，有可能机芯已经损坏。

7 显示

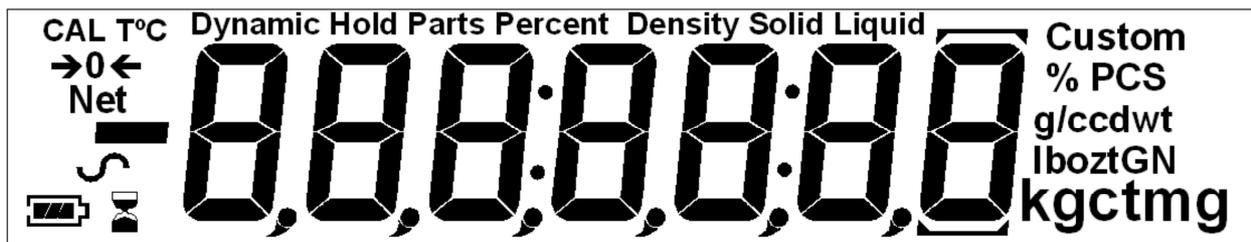

LCD 有几块区域-

较大的 7 数字区域显示重量，右边显示常用称重单位，左边显示回零符号，去皮（净重）以及稳定符号。

数字上方的文字符号会显示当前的操作或功能。

7.1 符号和字符


LCD 的特有符号会提示下面内容：

→0←	零点
	正在工作
	稳定
g, mg, kg, ct, dwt, GN, ozt, oz, N, Custom, g/cc, Pcs, %,	单位和模式符号
	电池充电符号

提示：

“CAL”	正在校准或即将校准
“T”	由于时间要求进行校准
“°C”	显示温度或由于温度要求进行校准
“Net”	显示净重
“Dynamic”	天平处于动态/动物称重模式
“HOLD”	天平处于保持模式
“Parts”	天平处于零件计数模式
“Percent”	天平处于百分比称重模式
“Density Solid”	天平处于固体密度测定模式
“Density Liquid”	天平处于液体密度测定模式

8 按键面板

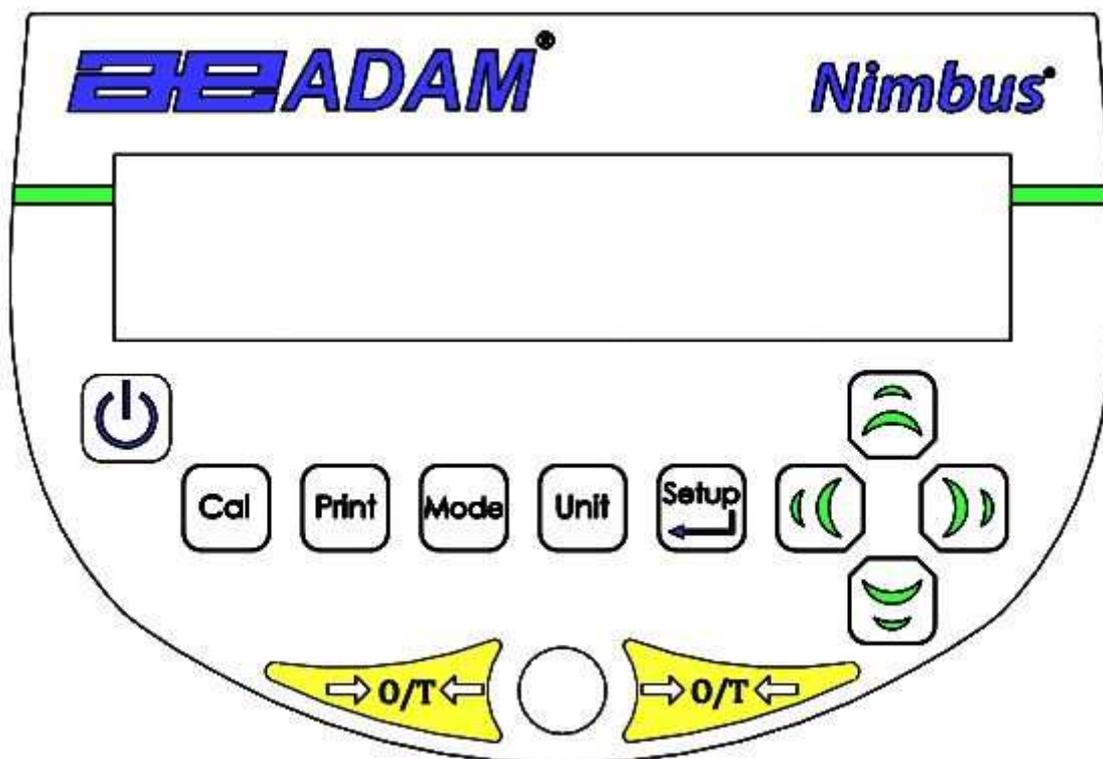

操作天平的按键按钮如下。

按键	主功能
	[POWER] 用于天平开机或待机
[→0/T←]	[→0/T←] 回零和去皮功能 退出 setup 功能和模式
[Cal]	[Cal] 开启校准功能
[Print]	[Print] 命令天平打印数据
[Mode]	[Mode] 进入模式选择菜单
[Unit]	[Unit] 选择可用的称重单位
[Setup]	[Setup] 输入设置参数（管理员菜单）。手动输入单位重量或检查称重范围时输入功能或保存数值。

	[Down] 减小或更改示值，或向后滚动选项
	[Right] 将闪烁的数位向右移动一个位置 在设置功能中，返回一步
	[Left] 将闪烁的数位向左移动一个位置
	[Up] 增加或更改显示值或或向前滚动选项

8.1 数字输入方法

用下面给出的按键根据需要设置数值：

[Up]和**[Down]**按键开始输入，它们能激活数字开始闪烁。


通过按**[Up]**和**[Down]**键可以增加或减少闪烁的数值。

通过按**[Right]**和**[Left]**键可以向前或向后移动要设置的数字，然后通过按**[Up]**和**[Down]**键来根据需要增加或减少闪烁数字的数值。

当屏幕上显示的数值是您需要的时按**[Setup]**键确认。

然后按**[→0/T←]**键退出菜单。

9 输入/输出

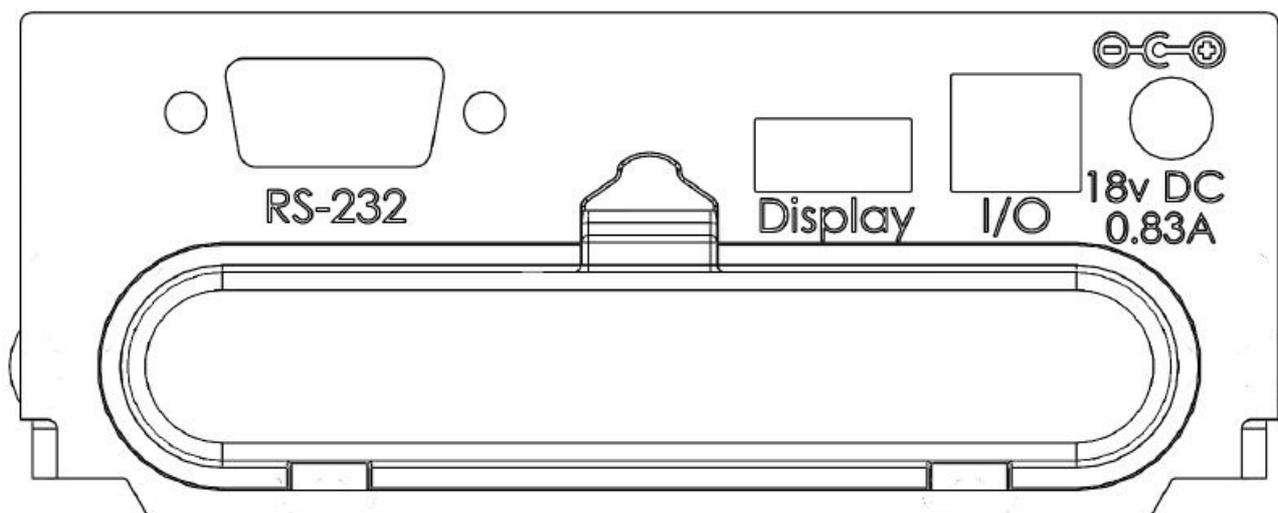


根据型号不同后面板上有如下部分或全部接头：

- RS-232 9 针串口小型插头。
- 远程显示接头（USB A 型插座）。
- I/O 接头（USB B 型插座）
- 电源插座。（所有型号所需的功率输入是低电压外部电源，18VDC@830mA）。可用的同心插头为长 11.4mm X 5.5mm 外直径 X2.1mm 中心直径。

如果您的型号带有电池，天平后部还会有可充电镍氢电池组的电池盖和电池槽。由于分析天平的称量机构和内校机构需要较大功率，我们不推荐使用电池来使用这些操作。

10 操作

10.1 初始化

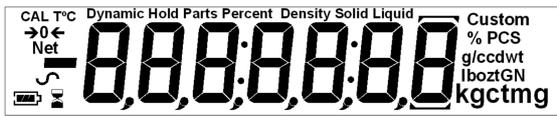

天平第一次开机时会显示天平条码号（如有设置），软件版本，量程并显示所有字段。整个过程通常需要 5-10 秒的时间。

如果设置了用户和管理员密码，天平将快速显示“PASS CD”，然后显示“0”。你必须使用数字输入方法来输入密码继续操作（见章节 **错误！未发现参考源。**）。如果密码输入有误，则会快速闪烁“ER CODE”后显示“0”。当密码输入正确或没有设置时，天平会如下继续下一步。



显示屏将出现读数零以及零位符号[→0/T←]以及上次使用的称重单位。如果启用了自动时间校准，天平将在开机后 15 分钟校准或在预设时间间隔后再次校准。

10.2 密码

本天平有密码保护功能，可以对特定用户限制某些操作。管理员模式和用户模式是可以使用的。如果没有设置密码则默认进入管理员模式。通过设置管理员密码可以提供锁定按键参数的选择，这样在用户模式中就不能更改它们。

如果设置了密码，天平在重设或开机或当在操作者模式下按[Setup]键会限制天平进入称重功能，它会在显示“PASS Cd”后出现“0”。根据要进入的等级需求用数字输入法（见章节 8.1）输入用户或管理员密码。屏幕将根据设置来显示输入的数字。被激活的数字闪烁“-”。请确认输入正确的密码来继续操作。见章节 13.7 中的详细信息。

10.3 称重

根据要求按[→0/T←]键将天平清零，将显示[→0/T←]。

将物品小心放在秤盘上，当显示重量左侧出现“~”符号时表明已经获得稳定的读数。

如果要使用容器，当将其放在天平上，按[→0/T←]键给天平去皮。当天平显示“~”符号时，天平将显示“Net”表明天平已经去皮。

天平显示为零时，将要称重的物品放在天平上，此时仅显示净重。

可在任何时候按[Unit]键来选择其他单位。用[Up]或[Down]键来滚动选择所需要的单位，按[Setup]键确认选中的单位，屏幕会用所选的称重单位来显示重量。用户可以通过设置天平（见章节 13.1）开启或关闭可用的称重单位。按[Unit]键时，仅激活的称重单位可以选择。

称重单位:

注：认证型号根据各个国家的认证不同，其单位是有限制的。

按[Unit]键可以选择显示重量的称重单位。可用称重单位有：

	单位	符号	型号	转换系数 1g =	转换系数 1 单位 = grams
1	GRAMS	g	所有型号	1	1.0
2	MILLIGRAMS	mg	0.01g&0.1g 不可用	1000	0.001
3	KILOGRAMS	kg	0.01g&0.1g 型号	0.001	1000
4	CARATS	ct	所有型号	5	0.2000
5	PENNYWEIGHT	dwt	部分型号	0.643014865	1.555174
6	GRAINS	GN	部分型号	15.43236	0.0647989
7	TROY OUNCES	ozt	部分型号	0.032150747	31.103476
8	OUNCES	oz	部分型号	0.035273962	28.349523
9	POUNDS	Lb	部分型号	0.00220462	453.59237
10	POUNDS:OZs	Lboz	部分型号	0.035273962	1 lb = 16 oz
11	CUSTOM	Custom	部分型号	如指定	如指定

可以将天平设置为仅显示 g。g 是默认可供选择的单位之一。

如果启用和选择了“自定义”单位，天平将提示输入系数，并显示“CF 1.2345”，而“CF 1.2345”是上次保存的数值。可输入 0.100 到 10.000 的数值，单位为 g 的读数在显示前会乘以输入的系数。如果输入大于 1.000 的乘数，小数位的位数将减少一位。乘数数值会保存到下次使用，直到用户进行更换。

天平会尽可能精确的用其他称重单位进行显示。例如：NBL423 天平（420g x 0.001g）可测量：

单位	最大值	d =
g.	420	0.001
mg	420000	1
kg	0.420000	0.000001
ct.	2100	0.005
dwt	270.066	0.001
GN	6481.59	0.02
ozt	13.50330	0.00005
oz	14.81505	0.00005
Lb	0.92594	0.00001
N	4.1188	0.0001

10.4 功能

称重时，用户可以进入已经激活的功能（见章节 13.2）。

根据型号，可以使用提供以下功能：

称重

零件计数

百分比称重

动物/动态称重

密度（液体&固体）测定（部分型号）

可选功能通过管理员来激活，按[Mode]键确认所选模式。屏幕会清空并在顶部显示小的功能符号，如“Dynamic”，“Density Solid”，“Parts”等。通过按[Up]和[Down]键来滚动选择功能，按[Setup]键确认，或随时按[→0/T←]键来返回到正常称量模式。

10.4.1 零件计数

此功能可以让用户通过测量一批样件零件的重量，计算出平均单个重量，然后通过净重除以单个重量来确定零件的数量。

天平会将预设零件数量作为样本。这些数值分别是 10,25,50 或 100 个。

按[Mode]键滚动可选项目直到出现“Parts”符号。按[Setup]键进入零件计数模式。

按[Up]键或[Down]键来选择样品数量，“SP XX^{PCS}”（XX=10, 25, 50, 100），然后按[Setup]键来确认。

当显示“Ld XX^{PCS}”时，将 XX 数量的物品放在秤盘上然后按[Setup]键来计算出单件的平均重量。显示屏将出现上次选择单位的总重量，然后显示“XX Pcs”并发出提示音。显示屏顶部将显示“Parts”表明天平正处于计数模式。

拿掉样品，天平将显示“0^{PCS}”。

将未知数量的物品放在秤盘上，天平会根据物品的平均重量计算零件的数量。显示屏将显示零件数量。它会以“XX Pcs”格式显示一个整数。

要计算其他物品，按[Mode]键并根据前面说明继续操作。

需要检查确认参考零件的重量足够大，可以进行合理的精确计算（每个零件的重量必须>1d）。

按[→0/T←]键返回正常称重模式。

10.4.2 百分比称重

百分比称重是通过定义某重量为 100%来完成的。所用的重量可以通过用户输入或是样品重量。

按[Mode]键，然后按[Up] 或 [Down]键来选择百分比称重，显示屏将显示“Percent”。按[Setup]键确认。

显示屏将显示“SAmPLE %”（取样法）或“Ent Wt %”（手动称重法）。按[Up] 或 [Down]键来切换两种砝码，然后按[Setup]键确认所选方法。

10.4.2.1 取样法

当天平显示“SAmPLE %”时按[Setup]键。

当显示“LOAD 100 %”时，小心将样品添加到秤盘上。按[Setup]键来设置此重量为 100%。显示器将显示“REF WT”，样品重量单位为最后一次选择的单位。片刻之后天平将显示“100 %”。显示屏顶部将出现“Percent”来表明天平处于百分比称重模式。

去掉样品，天平会显示“0.00 %”。

将未知样品放在秤盘上，天平将显示较原样品的百分比重量。

按[Mode]键可以将其他重量设置为 100%，然后重复上述过程。

10.4.2.2 手动方法

当显示“SAmPLE”时，按[Setup]键可手动输入设置为 100%的数值。屏幕会短暂显示“100 Wt”，单位是上次称重模式所使用的单位。用方向键和数字键把显示重量更改成所需要的样品重量，按[Mode]键确认。屏幕会回零。

将未知样品放在秤盘上，天平将显示较原样品的百分比重量。

要用其他样品做百分比称重，按[Mode]键继续操作，方法如上，或者返回正常称重模式，按[Mode]键会显示[→0/T←]。

注意：百分比初次会根据天平分辨率显示最多的小数位。分别按[Up] 或 [Down]键来增加或减少小数位。

10.4.3 动态（动物）称重

天平可为动物或不稳定/动态物品称重，称为“动态”或“动物”称重模式。天平会收集一段时间的重量，选取平均值并显示数值直到重置天平。实际称重过程可以从物品放置在秤盘上时自动开始或者是从用户启动时开始。在动态称重模式之前，称重单位可以通过[**Unit**]和[**Setup**]键来选择。

步骤:

按[**Mode**]键，然后按[**Up**]或[**Down**]键来选择可使用的模式。当显示“**Dynamic**”时，按[**Setup**]键来进入动态称重模式。屏幕现在会显示“**rUN**”。

按[**Up**]或[**Down**]键选择“**rUN**”来开启动态称重模式，或用“**SEtuP**”来设置天平的动物称重模式（见 10.4.3.3 动态称重参数设置）。

在动态称重过程中，如果按[**Print**]键，天平会显示“**PAuSEd**”一秒钟，然后会闪烁“**Dynamic**”符号并显示现在的平均重量。

按[**Print**]键可恢复或者如果你不想继续时，按[**Mode**]键会显示“**StOP**”一秒钟，然后会出现最终数值。在用户更改之前此数值会被锁定。

10.4.3.1 手动模式

当天平处于“**MAnuAL**”模式中:

当选择了“**rUN**”时按[**Setup**]键，天平将显示“**StArt**”

将物品放在秤盘上并再按一次[**Setup**]键。

在预设延迟和测试时间后（见 10.4.3.3 动态称重参数设置），天平会显示“**Hold**”符号和结果。

10.4.3.2 自动模式

当天平处于“**AutO**”模式-

当选择了“**rUN**”时按[**Setup**]键，天平将显示“**LOAd P**”

将物品放在秤盘上，动物称重模式将自动开始。

在预设延迟和测试时间之后（见 10.4.3.3 动态称重参数设置），“**HOLD**”符号和测试结果将显示出来。

把物品从秤盘上取下。按[**Mode**]键回到“**rUN**”来称量另外的物品或按[**→0/T←**]回到正常称量模式。

10.4.3.3 动态（动物）称重参数设置

当显示“Dynamic”时，按“SEtVP”键设置天平动态称重（见 10.4.3.3 动态称重参数设置）：

按[Setup]键来选择“SEtUP”并设置天平的动态称重模式。

屏幕会显示“MODE”。按[Setup]键后使用[Up]或[Down]来选择“AUtO”或“mAnUAL”。

如果选择“mAnUAL”或“AUtO”，有以下四种参数可供选择：

- 临界值 “THRESH”
- 模式 “mode”
- 延迟 “DELAY”
- 测试时间 “TEST T”

10.4.3.3.1 临界值 “tHrESH” (仅适用于自动模式)

当天平显示“THRESH”时按[Setup]键，天平会显示开始动态称重程序所要求物品的最小重量。数值的单位是最后一次选择的单位。

最小临界值可以通过按键上的数字输入方法从 1.0 到 99g 进行调整。如果选择的数值超过这个范围，天平不会接受并显示“ER LOW”或“ER HIGH”，然后再次回到重量输入界面。

按[Setup]键确认数值或按[Mode]键不更改数值。

10.4.3.3.2 模式 “modE”

可选择“AUtO”或“mAnUAL”模式。在当前模式下按[Setup]键则激活此模式。一旦秤盘上的重量超过所设置的一套临界值时天平自动开始动态称重测试。手动要求用户加载秤盘，然后在称重开始前按键。

10.4.3.3.3 延迟 “dELAY”

在天平显示“dELAY”时按[Setup]键，屏幕会在取样开始前停止几秒。延迟数值可使用数值输入法在 0-99 秒之间更改。如果选择的数值超过这个范围，天平不会接受并显示“ER LOW”或“ER HIGH”，然后再次回到时间输入界面。

按[Setup]键确认数值或按[Mode]键不更改数值。

10.4.3.3.4 测试时间 “tESt t”

当天平显示“**tES t**”时按[Setup]键，天平会花几秒时间计算最后重量的平均值。**测试时间**可以用按键数值输入法在 10-99 秒之间进行更改。如果选择的数值超过这个范围，天平不会接受并显示“**ER LOW**”或“**ER HIGH**”，然后再次回到时间输入界面。

按[Setup]键确认数值或按[Mode]键不更改数值。

10.4.4 密度测定

此模式可以测试固体或液体的密度。用户选择要测定的密度类型，然后输入天平使用的数值。

密度测定模式中，用户要用特殊的密度套件或使用秤盘底部称重设备来称量。

10.4.4.1 固体密度

在进行固体密度测试时，用户需将要测试的样品浸入所选的液体中。液体的密度必须已知或在查询表中已确定。

步骤:

按[Mode]键，[Up]和[Down]键来选择“**Density Solid**”或“**Density Liquid**”。按[Setup]键进入密度模式。

如果选择了“**Density Solid**”，必须选择测试所用的液体

按[Up]或[Down]键来选择液体- 水（显示为“**wAtEr**”），乙醇（“**EtHAnOL**”），或其他液体（“**OtHER**”）。

对于**水和乙醇**:

密度会根据液体温度来计算。出现“**WATER T**” or “**ETH TEM**”提示后会显示一个数值，如“**20.0**”并在屏幕左上方显示“°”。使用按键数字输入法输入液体的温度（见8.1 **错误！未发现参考源。**）

或者

对于“**Other**”:

必须准确知道液体密度，并手动输入。屏幕上会出现一个数值，如“**0.500 g/cc**”。使用数字输入法输入已知密度（g/cc）（见 8.1 **错误！未发现参考源。**）。此数值必须在 **0.5 ≤ 2.0** 范围之内。如果数值超过这个范围，天平不会接受并显示“**ER LOW**”或“**ER HIGH**”，然后再次回到时间输入界面。

按[Setup]键确认数值或按[Mode]键不更改数值。屏幕会显示“**XX.XXX g/cc**”。按[Setup]键继续。

天平将显示“**Air wt**”要求空气中样品的重量。将物品放在秤盘上，如果用了密度套件，则放在托盘上，并按[Setup]键。天平将显示空气中的重量，单位为最后一次称重时选择的单位。

在空气中称重完成后，天平将通过显示“**LIQ wt**”来要求在液体中的重量。将物品浸泡在液体中并按[**Setup**]键来开始液体称重。液体中的重量会短暂显示，天平将计算样品密度并显示为“**XXXX g/cc**”。

移除秤盘上的物品并按[**Mode**]键继续新样品称重或按[**→0/T←**]键返回正常称重模式。

10.4.4.2 液体密度

要测试液体的密度，就要在空气中测量一个已知体积的样品重量，然后在液体中称量。用户需输入样品的体积。最后一次输入的已知体积会被储存起来以供随时使用。

如果使用密度测定套件，玻璃球的体积会记录在支架上，例如：**10.123cc**。

步骤:

按[**Mode**]键以及[**Up**]和[**Down**]键来选择“**Density Liquid**”。按[**Setup**]键来选择液体密度测定模式。

在选择了“**Density Liquid**”模式后，必须选择用于测试的固体类型：

天平在显示“**VOLvME**”和单位是毫升的玻璃球体积后要求输入体积，使用数字输入法输入或更改体积（见 8.1 错误！未发现参考源。），按[**Setup**]键继续。

天平通过显示“**Air Wt**”要求空气中的重量。将密度套件中的玻璃球在空气中放在秤盘上，按[**Setup**]键开始空气称重。天平会短暂显示重量，单位是最后一次称量时使用的单位。天平显示“**LIQ Wt**”，现在要求输入液体中的重量。

将玻璃球浸入液体中并按[**Setup**]键开始液体称量。天平会短暂显示重量，单位为最后一次选择的单位。天平接着会计算出样品的密度并显示为“**XXXX g/cc**”

移除秤盘上的物品

按[**Mode**]键测量新样品，或按[**→0/T←**]键返回到正常称重模式。

如果连接了打印机或其他串口设备，可以按[**Print**]键打印密度值 g/cc。

11 RS-232 接口

天平可以通过串行接口 RS232 和 USB（如果安装了）发送或接收数据。两种接口由以下参数控制。如果主计算机没有串行接口就可以使用 USB-RS232 转换配件。

USB 和 RS232 都按常用的串行端口操作。称量数据可以通过接口自动发送或用户按[Print]键来操作。可以使用兼容串行接口连接打印机、远程终端或其他设备。

11.1 硬件

RS-232 接口是简单的 3 线连接。可以使用串口线束。

输入和输出连接为：

接头：9 针 D 型迷你插座

脚 2 天平输入 RXD

脚 3 天平输出 TXD

脚 5 信号接地 GND

信号交换不可用。

波特率：4800, 9600, 19200, 38400

奇偶性：NONE (=8N1), EVEN (=7E1) or ODD (=7 O 1)

所有字符可以通过回车和换行来终止(<CR><LF>)。

在连接设备时必须使用正确的线束，双方的端口设置必须是匹配的。RS232 和 USB 接口（如果已安装）都要是同时输出，这样就可以进行一次性多次连接。

输出模式、频率和格式配置见 13.3 和 13.4 章。

11.2 输出格式

11.2.1 单行输出格式

在连续输出模式中，如果选择了单行输出命令，串行输出格式为单行格式“1234.567 g<CR><LF>”。

注：结果的格式会根据天平正在使用的模式改变，如：

正常称量，动物称重：“123.456 g”

计数称重：“1234 pcs”

百分比称重：“12.345%”

密度：“12.345 g/cc”

11.2.2 标准输出格式

天平会按标准形式打印出下面数据。标准形式无法更改。在用户更改自定义形式#1和#2的格式之前它们跟标准形式一样。

第一行	日期
第二行	时间
第三行	空白行
第四行	ID 数值
第五行	空白行
第六行	结果
第七行	空白行
第八行	空白行

打印出来的结果如下所示：

Date: 23/09/04
Time: 15:45:27
ID No: 123456
Net: 123.456 g

注：结果的显示格式会根据天平正在使用的模式改变，例如，正常称量、动物称重：
“123.456 g”
零件计数：“12.345 pcs”
百分比称重：“12.345 %”
密度：“12.345 g/cc”

11.2.3 自定义输出格式

如果选择了输出命令，用户或许会选择三种串口输出格式中的一种来设置，默认格式或两种自定义格式中的一种。每种自定义性格式可以设置成 15 行的数据输出。打印出的数据格式如下：

名称	TEXT PRINTED
ID 号	ID no.: xxxxxxxxxxxx
条码号	Serial no. xxxxxxxxxxxx
日期	DATE dd/mm/yyyy
时间	TIME hh:mm:ss
净重	Net: xxx.xxx g
毛重	Gross: xxx.xxx g
皮重	Tare: xxx.xxx g
单位重量	Unit wt: xxx.xxx g
计数	Count: xxxx pcs
参考重量	Ref. wt: xxx.xxx g
百分比	Percent: xx.xxx %
检重 下限	Low: xxx.xxx g
检重 上限	High: xxx.xxx g
空白行打印	<CR><LF> only.

以上内容在可用的 15 行上都可以打印。不是所有项目都要用，任何一项都可以多次使用（见章节 13.4）。

任何格式的数据开头都是以<SOH> ASCII 字符(01)开始并以<EOT> ASCII 字符（04）结束的。串行打印机会忽略这些字符，但是允许电脑程序读取数据来区分批报告格式和上面提到的单行输出格式。

11.3 使用远程键输入命令

天平可由下列远程输入的命令控制，如从电脑接收命令那样。命令必须是大写，例如“KT”，而不是“kt”。命令发送后，按电脑上的 Enter 键确认（回车键如下所示为<CR>）。

基本输入命令：

!KT<CR>	天平去皮显示净重。在正常称重模式下和按[Zero / Tare]键有同样的功能。
!KS<CR>	进入设置界面。在正常称重模式下和按[Setup]的功能相同。 进入设置界面后，天平可以用（上表中提到的）输入命令进行远程控制，这和 错误！未发现参考源 章节提到的功能键有同样的功能。
!KP<CR>	通过 RS-232 接口传输数据。这和正常称重模式下按[Print]键有同样的功能。
!KM<CR>	进入模式界面。这和正常称重模式下按 [Mode]键有同样的功能。
!KC<CR>	进入校准界面。这和正常称重模式下按 [Cal]键有同样的功能。
!KU<CR>	进入单位选择界面。这和正常称重模式下按 [Unit]键有同样的功能。

11.3.1 无效输入命令：

如果接收了无效输入命令，则命令将以如下方式返回-

无效命令	返回信息	标识
!NT<CR>	!EU<CR>	命令字符不是“K”
!KK<CR>	!EK<CR>	关键字符不是‘T’，‘S’，‘P’，‘M’，‘C’或‘U’
!KT-<CR>	!EF<CR>	命令格式错误，<CR>不是第四个字符
KT<CR> or !KT -	无反应	命令字符中“!”或<CR>丢失

远程显示输出和艾德姆衡器远程显示器一起使用时，输出的是连续的数据流，代表重量和其他信息在远程显示上的准确数据。

如果远程显示数据流格式需要用于开发目的，请于制造商联系。

12 错误检查

称重过程中天平会不断检查操作是否在规定参数内。错误有可能发生在：

A/D 值低于最低允许值

A/D 值高于最高允许值

A/D 值不运行

超过最大量程

特殊功能或操作中可能会出现其他错误。本章节会来描述。

错误信息以及原因：

关于 A/D 值	
Err UL	A/D 值低于最低值
Err OL	A/D 值 高于预设范围
关于校准	
Err Stb	由于结果不稳定校准无法完成
Err LO 或 Err HI	校准常数超过原校准常数的 20%
关于称重	
Err LO	重量显示低于零值的 4%最大值
Err HI	重量超过最大值 90d

13 管理员菜单

在正常称重状态下按[Setup]键进入此菜单。

按下[Setup]键后，管理员密码未开启的情况下会显示管理员菜单。若管理员密码开启，天平会短暂显示“PASS Cd”后出现“0”要求键入密码。

输入错误密码后屏幕会闪烁并显示“Err PC”，屏幕会返回到“PC OPER”或“PC SvPE”。

如果已经启用并输入了正确的密码，天平将允许操作人访问管理员菜单，用户可以启用/禁用称重单位或模式，为不同条件设置天平参数，设置时间和日期，给 RS-232 接口设置参数，校准参数和安全参数。

显示屏将显示第一个菜单项“UnitS”。用[Up]和[Down]键滚动主菜单，按[Setup]键进入子菜单或确认操作。按[Mode]键退出子菜单或按[→0/T←]键返回正常称重。

13.1 开启称重单位

显示“UnitS”时按[Setup]键。显示屏右侧会显示首选单位的符号，如 carats, ct 及其“OFF”或“On”状态。管理员可用[Up]或[Down]开启或关闭克拉单位。按[Setup]确认设置并进入下一个称重单位。在各个称重单位中重复此项操作。注：克，g，总是开启的。

按[Mode]进入下一个设置菜单或按[→0/T←]键返回正常称重。

13.2 开启称重模式

同样的步骤可开启或关闭称重模式：

显示“MOdES”时按[Setup]键。屏幕顶端会显示第一个模式如 Parts Counting (“Parts”)以及“OFF”或“On”状态。用户可用[Up]或[Down]键选择开启或关闭 Parts Counting 模式，按[Setup]确认设置并进入下一个称重模式。在不同模式重复此项设置。

按[Mode]键进入下一项菜单设置，或按[→0/T←]键返回正常称重。

13.3 开启串行接口参数

影响串行接口参数和其他参数的设置方法类似。

注：天平必须重启后串口设置的更改才能生效。

显示“SEriAL”时按 [Setup] 键进入子菜单。

可供设置的参数包括：

EnAbLE	On = 开启串口 OFF = 关闭串口
bAUd	设置波特率。可设置为 4800, 9600, 19200 或 38400。
PAritY	将奇偶性设置为无、奇数或偶数
StAbLE	ON = 稳定时打印 OFF = 忽略稳定性打印
COnti n	ON = 通过串口连续发送数据 OFF = 仅按[PRINT]时发送数据
PEriOd	ON = 将 RS-232 设置为周期输出数据。设置范围 1 到 99 秒 OFF = 无周期性数据传输
okFOrMAt	串行输出数据的表单。可选参数： SINGLE = 发出单行的串行数据输出 STANDARD = 发出标准表单的串行数据输出 FORM 1 = 发出用户设计 FORM 1 表单的串行数据输出 FORM 2 = 或者 FROM 2（见章节 13.4）

13.4 自定义表单 FROMS #1 和 #2

如果选择了 FROM 1 或 2，用户可通过选择可用数据进行更改。这两个表单默认跟标准表单一样，除非用户根据以下内容进行修改。

选择“FORMM1”或“FORMM 2”后，用户可以设置将信息打印在表格的任一行上。按[Up]或[Down]键可滚动选项，选项包括：	
INSTid	仪器 ID 号
Ser no	条码号
tImE	时间
dAtE	日期
nEt	净重（毛重-皮重）
grOSS	毛重
tArE	皮重
Unit	零件计数模式中的单位重量
COUNT	零件计数模式中物品的数量
REF	百分比称重模式中 100%的重量
PER[百分比称重中参考重量的百分比
LO LIM	检查称重时的下限
HI LIM	检查称重时的上限
[r Lf	插入空白行
END	示意报告结束 (输入 END 后显示返回 RS-232 子菜单)

在第一行输入要打印的数据，按[Up]或[Down]键进行操作。如果当前信息无误，按[Setup]或Enter键进入下一行。

例如：“LnE 01”，“dAtE”——打印输出表单的第一行

如上所示，为预设数据格式设置一个代码。

下一行显示“LINE 02”“TIME”——打印时间
一行只能键入一项。

继续操作直到表单的格式设置完成。有 15 行可用数据。15 行设置好后或选择了“END”后，天平会回到 RS-232 子菜单。

按[Mode]继续设置下一个菜单或[→0/T←]返回正常称重。

13.5 设定参数

控制天平的用户参数在设置菜单下进行设置。屏幕显示“SETUP”时按下[Setup]键。设置参数操作可通过滚动[Up] 或 [Down]键来实现。使用[Up] 或 [Down]键来增加或减少设置数值。按[Up] 或 [Down]键确认并进入到菜单的下一项。

按[Mode]继续设置下一个菜单或[→0/T←]返回正常称重。

LAnGuAGE	选择菜单语言
tIME	用键盘数字输入法设置实时时间。小时:分钟:秒
dAtE	用键盘数字输入法设置日期。年, 月, 日, 周
InSt Id	键入用户编号在打印输出时区分此天平。设置范围 1-9999999
bUZZEr	On= 打开提示音 OFF= 关闭提示音
bACKLt	AUTO = 天平未使用 5 分钟后熄灭, 除非按键或检测到重量>20d。 ON = 常亮 OFF = 常灭
POWER	ON = 开启节电模式。天平进入待机模式后设置休眠周期。设置范围 1-9 分钟。 OFF = 关闭节电模式。
FILTER	滤波跟踪和平均称量能带来最准确的测量以及消除不稳定。滤波数值越高过滤越大, 速度越慢, 但是表现越稳定越精确。滤波数值越低则测量越快, 但是表现或许就没有那么稳定和精确。设置范围 1 (低) -9 (高)。通常使用的建议数值: 5
FILLIng	ON = 在倾倒物质如将液体或粉末倒入秤盘上的容器进行称量时提供精确滤波, 这能带来较好的性能。 OFF = 无滤波。正常使用的推荐设置。
STABILE	设置一个要用的数值来决定天平的稳定性, 数值对应重量读数波动的分度值。数值越大对应更稳定的区间。可选数值: 1,2,5 或 10 (分度值)。正常使用建议数值: 1
AUTO ZERO	ON = 自动回零功能。可选数值: 1,2,5,10 或 15 (分度值)。 OFF = 关闭自动回零功能。 正常使用建议数值: 开, 5
SEPArAt	COMMA DEC PT 使用小数点或逗号设置显示分隔符。同样适用打印输出串行界面。

13.6 校正设置

管理员可用这个菜单设置校正参数。屏幕显示“CAL SET”时按下[Setup]键设置校正参数。可以用[Up]和[Down]键滚动设置参数选项，按[Setup]键确认。

EnABLE	NO = 关闭用户校准 YES= 开启用户校准
CAL rEP	On = 校准成功后打印校准报告 OFF = 关闭
TIME CAL	On =开启。从 1 到 24 小时中选择时间。 OFF =关闭
TEM CAL	On =开启。选择温度变化量 0.2 到 4°C 用于检测启动自动校准 OFF =关闭
Int CAL	YES = 开启内校（如果已经安装） NO = 开启外校
Int MAS	CAL MAS = 显示内校砝码（如果已经安装）设定值。在跟外部砝码检定之后决定是否要修正内校砝码值，如由于磨损，灰尘累积等原因，这个数值可以 +/- 100 mg 调整。这项操作应该是专业用户在外部参考砝码精确且内校后重量读数不正确时才考虑。调整能恢复精确的内校。

按下[Mode]进入下一个菜单设置或按下[→0/T←]返回正常称重。

13.7 密码设置

为保证天平的安全性，有必要给天平设置密码。有两种密码，分别为用户密码和管理员密码。用户密码允许已授权的用户使用天平的基础称重功能，但如果设置了管理员密码，就不能进入管理员菜单。

注：修改密码或废除密码需要输入当前密码。

设置密码：

按[Setup]键。使用[Up]和[Down]键滚动选项直到显示“PASSCOd”。按[Setup]键进入。使用[Up]和[Down]键选择用户(“PC OPER”)或管理员(“PC SVPE”)选项。

Pc OPER	按[Setup]键。显示“0”。先输入当前密码(OLD)然后输入新密码后按[Setup]键确认。如果输入密码正确则显示“nEW”后出现“0”。如果有需要则输入新密码或按[Mode]或[0/T←]键不更改密码返回正确称量模式。 注：将密码设置为零会关闭保密功能并允许无限制的访问。
PC SuPE	按[Setup]键。显示“0”。先输入当前密码(OLD)然后输入新密码后按[Setup]键确认。如果输入密码正确则显示“nEW”后出现“0”。如果有需要则输入新密码或按[Mode]或[0/T←]键不更改密码返回正确称量模式。 注：将密码设置为零会关闭保密功能并允许无限制的访问。

如果输入的密码不正确，屏幕会闪烁“ER CODE”并回到“PC OPER”或“PC SVPE”。

忘记密码：

记录密码以确保你能再次进入这个部分。如果你忘记了密码，你仍可以用通用密码进行访问。

如果你忘记了当前密码，输入“15”可以进入管理员界面。从管理员界面可进入设置密码部分。用“15”作为旧密码来重设操作员密码或管理员密码。

14 外部设备 (可从您的配件供应商获得)

天平可用的外部设备如下：

14.1 密度测量套件 (仅限 0.0001g 和 0.001g)

密度测定套件包含精确、重复测量所需的所有工具。该套件可在空气和液体中称量样品来确定它的密度。它还能让已知体积的玻璃球在空气或液体中称量来确定液体的密度。

14.2 减震工作台

减震工作台有助实验室天平避免地面震动的影响。减震台为天平提供花岗岩台面，及环绕天平周围的独立桌面。

14.3 艾德姆打印机

艾德姆打印机是一款设计小巧的热敏打印机，非常适合实验室天平使用。

14.4 底部称量挂钩

如果物品太大或很难安全的放置在天平的秤盘上，那么天平下方可提供使用挂钩进行加载的方式。此应用通常称为“底部平衡”或“底部”称量。所有 NBL 系列天平的底部都可以安装挂钩，并可提供对应的挂钩。此功能无需特别软件——称量程序跟正常称量一样。

14.5 防湿保护罩

出于清洁和卫生原因，并保护按键面板和显示屏免受液体、化学物质和灰尘的危害，我们强烈建议您配备可数次使用的易装式透明保护罩。

14.6 安全锁

天平后部设计有固定式安全环。我们提供的带锁绳可穿过此安全环锁在一个固定物体上，如工作台，这样可减少偷盗的发生。

14.7 远程显示器

需要此功能的用户可连接远程显示器。

14.8 防尘罩

我们可提供乙烯防尘罩，它可以在您不使用天平时提供保护。

14.9 ADAM DU - ADAM 天平及电子称数据采集软件

ADAM DU (数据采集软件) 是一款能让您从 ADAM 实验室天平或电子称方便快捷采集数据的应用, 它可提供多种读数采集功能, 如图表数据, 提供基本数学统计分析, 可按多种常用格式导出读数。它还可以快速将数据导出到其他应用中 (如 MS Excel, MS Word 或 Windows Clipboard)。ADAM DU 还提供基本的天平/电子称远程控制。

ADAM DU 可以同时从 8 台不同的天平/电子秤上采集数据, 分别监控每个数据采集过程, 并按照您的要求进行配置和自定义。ADAM DU 还可以跟接收的读数进行对话。如果您想在完成其他任务或有视力障碍时知晓整个进程, 它将是您理想的工具。详细信息见 <http://www.adamdu.com/>, 并可免费下载试用版。

15 安全和维护

注意

使用制造商为天平设计的 **AC** 适配器。其他的适配器可能会对天平造成损害。

可充电电池组只能由重点维修中心来安装。如果您的天平安装了电池，请保证电池不要过热或受损。请不要尝试自行维修或更换电池。请不要取出电池并焚烧或作一般垃圾处理。请从厂家或您的供应商获得相关建议。我们建议您要定期让电池放电以延长它的寿命。

在天平运输、组装、操作过程中避免粗暴地对待或冲撞天平。不要加载超过天平的最大量程，且不要将物品掉落在天平秤盘上，这会损坏天平。

由于天平不防水，请勿将液体洒在天平上。液体会损坏外壳，且如果渗透进天平内，可能会损坏电子元件。推荐使用我们的透明防湿保护罩。

有静电的材料会影响称重。如果可能的话请给样本放电。另一个解决方法是将秤盘两面和外壳表面擦上防静电剂。

16 故障检查

当 **Nimbus** 天平不能正常工作时，天平的售后服务是十分必要的。用户不可维修天平。获取服务信息，参见章节 18.0 节并和艾德姆衡器或供应商联系。

问题常常有以下几种类型：

用户问题：

用户要求超出天平功能范围或不清楚天平的模式和功能。也有可能用户设置的参数影响天平的操作，那么重设参数到正常值可以恢复操作。

- 机械问题

天平是由复杂且脆弱的机械装置构成的。当放置的物品过重、天平掉落或运送过程没有妥善保护，这些装置很容易受损。最脆弱的部分是簧片。灰尘、脏物、液体和其他异物同样会带来问题。

- 电子问题

这些是最少见的影晌天平的问题。如果怀疑是电子问题，那么在试图进行电子维修前确保已经排除可能引起类似症状的机械问题。除线束外，大多数电子问题都可以通过主板更换来解决。

16.1 章的故障检查表是常见问题及其解决方法指南。请注意，很多问题可能有多个解决方案，且有些问题并未在表中列出。要获取服务信息，请联系艾德姆衡器或供应商。

16.1 故障检查指南

天平不工作		
问题	可能的原因	建议
天平通电后不工作	电源故障	检查适配器是否工作 检查天平适配器是否正确 常用适配器为 18VDC, 830mA *电源电路板故障 *电路板短路
电源接通后显示屏不显示但校准在运行	天平电源连接但没有显示	*显示屏线束故障 *显示屏模块故障
电源接通后显示屏停在初始测试界面, 校准砝码电机开启	天平不稳定 天平未正确运行 电源	*用服务菜单查看 A/D 值核实天平是否稳定。 在秤盘上放置防风罩 检查电源
天平正常工作但不稳定		
天平有几个分度值的不稳定	周围环境的噪音或震动 机械摩擦	检查天平是否摆放正确, 避免震动、风或气流。将天平放在稳固的桌子上, 远离热源或冷空气。 如果测量样件时出现问题, 那么用砝码检查天平。样品上的静电会导致漂移和不稳定。 检查称重盘周围是否有头发, 灰尘, 秤盘下是否有障碍物, *需要全面检查机芯, 找出摩擦的原因。
天平不稳定且不能正确称量	机械问题 天平程序设计问题 电子问题	*全面检查机芯, 找出摩擦的原因 *检验 A/D 是否也不稳定。如果 A/D 正常, 那么可能是天平的程序问题。重置参数, 检验线性并重新校准。 一些电子问题也可能造成此问题。但首先要解决所有器械问题。
天平不精确		
必须用正确可信的砝码来检验天平。如果你怀疑天平不精确, 那么你必须知道砝码是精确的。用一袋面粉校准的天平即使可以工作但并不精确。		
天平不准确	重复性 偏心载荷 线性	将同样的重量放在秤盘中心几次, 检验天平显示的数值是否相同。 检验在秤盘的不同位置放砝码时, 天平是否显示同样读数 (根据不同型号在公差之内)。 检验天平在称量范围内是可接受的。天平应给出从最小值到最大量程范围内的可接受读数。

重复性差	通常是机械问题	检查秤盘周围是否有头发、灰尘或其他异物， *可能需要检查机芯确定是否有问题
偏心载荷差	机械问题	检查秤盘周围是否有头发、灰尘或其异物 *可能需要检查机芯确定是否有问题 *建议重新调整偏心载荷
线性差	通常是机械问题 电子问题	重新检查重复性 *需要检查簧片是否损坏，或许要松松紧固件 *用服务菜单中的线性功能重新校准线性 *模拟电路板或电源问题会导致线性问题。确保首先排除所有的机械故障。
其他问题：		
无法校准	零点漂移超过允 值 校准超时	*检查所有簧片是否受损 *重新进行经销商校准 *检查线性和重复性 *天平可能不稳定，用以上方法检查稳定性。
校准砝码电机无法停止		*检查电机线束，试着将天平再次接通电源 *检查校准砝码运动时是否有摩擦 *检查控制电机位置的光电传感器
USB/RS-232 不工作	不能打印	检查参数是否和连接的设备相匹配 检查线束无误 *RS-232 电路损坏
黑屏，按键异响	显示对比度差 线束未插或损坏	*检查到显示屏的线束 *更换损坏的显示屏

*只能由授权的技术人员进行操作。

17 替换零件和配件

如需订购备件和配件，与供应商或艾德姆衡器联系。部分零件清单如下：

电源

不锈钢秤盘

防风罩零件

底部称量挂钩

密度测量套件

防湿保护罩

减震工作台

安全锁和线束

防尘罩

Adam Du 软件

充电电池组

打印机等等

注：不是所有型号能使用所有上述零件。

18 服务信息

本手册描述了操作信息。如有其它未在本手册中直接阐明的问题，请直接与供应商联系以获得帮助。为获得供应商的后期支持，供应商需提供以下信息：

A. 贵公司详情

- 贵公司名称:
- 联系人姓名:
- 联系电话, 电子邮箱,
- 传真或其他联系方式:

B. 购买的产品信息

(此部分信息对后期沟通长期有效。收到天平后请尽快填写表格并打印出来以便参考)

天平型号名称:	Nimbus _____
天平条码号:	
软件版本号 (第一次开机时显示):	
购买日期:	
供应商名称和地址:	

C. 问题简述

包括天平的近期历史记录, 例如: :

- 收到后是否一直在工作?
- 是否有接触水/液体微粒?
- 是否因火灾受损?
- 此区域的雷暴影响?
- 跌落地面, 等等?


19 天平菜单结构

用户界面

NBL OPERATING SOFTWARE MENU STRUCTURE


Force Motor Models Software version 3.xx
 Load Cell Models Software version 4.xx

OPERATOR MENU

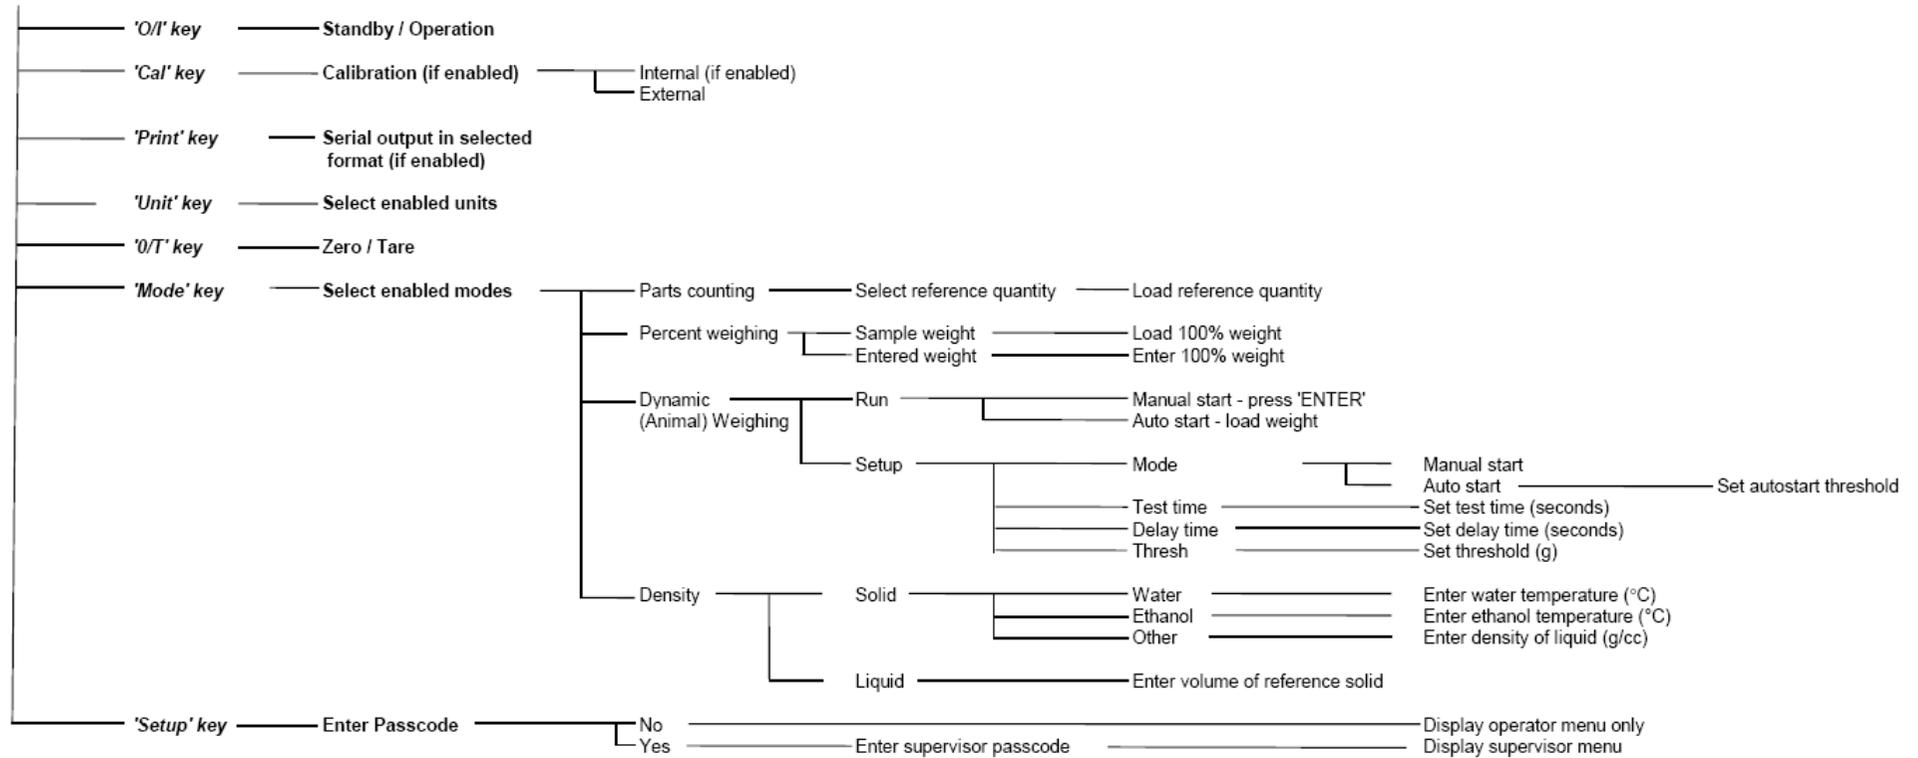

管理员界面

— SUPERVISOR MENU

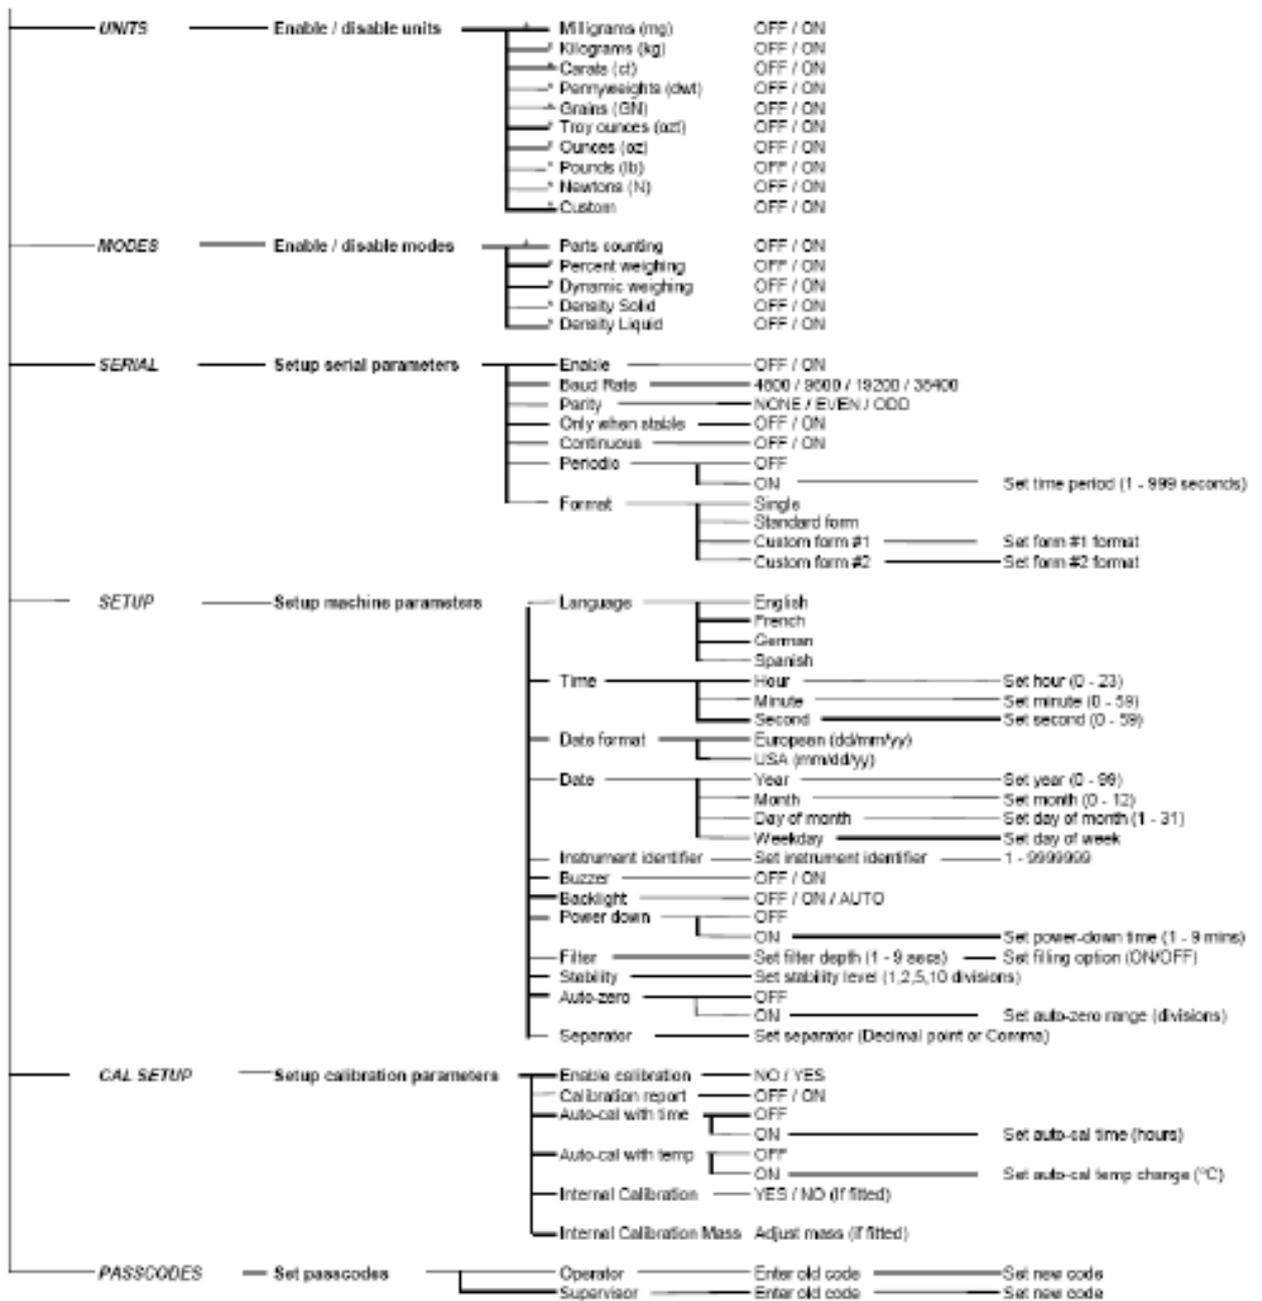

注意：部分菜单选项不可用，根据天平型号是内校还是外校以及是否是认证型号，可查看某些选项。根据各国对认证型号规定的条件，用户界面会增加或删除某些选项。

20 语言表格

如果您更换了语言，很多操作的菜单显示文字也会更改。此表格是大部分使用的翻译。

English	Spanish	German	French	Function	English	Spanish	German	French	Function
Auto-Zero	Auto-Zero	Auto-Zero	Auto-Zero	Auto-Zero	Language	LENGUA	SPRACHE	LANGUE	Language
Stability	ESTABIL	StAb-tD	StAbLi	Stability	English	INGLES	ENGLISH	ANGLAIS	English
Filter	FiLterD	FiLter	FiLterE	Filter	Spanish	ESPAÑOL	SPANISH	ESPAGNOL	Spanish
Power	EnErG A	AUSSCH	il SE HS	Power	German	ALEMAN	DEUTSCH	ALLEMAND	German
Backlight	COnterAL	Hi nteErG	ECLAI rA	Backlight	French	FRANCES	FRANZOE	FRANCAIS	French
Buzzer	ZuñbAdD	SuññEr	ALARñE	Buzzer	Date	FECHA	DATE	DATE	Date
Instrument ID	Id InSt	InStr-Id	IdEnt Id	Instrument ID	Day <day>	FECHUJ	DATE DON	DATE JEU	Day <day>
Calibration Setup	di SP CA	HAL Ein	rEGLER	Calibration Setup	Year	AÑO	JAHr	AnnEE	Year
Setup	di SPDSI	EinStELL	rEGLAGE	Setup	Month	MESES	MONAT	MOIS	Month
Serial Setup	SErIAL	SErIE P	SErIE	Serial Setup	Day	DI A	TAG	JOUR	Day
Modes	MODOS	MODUS	MODES	Modes	Thursday	VIERNES	DONNER S	JEUDI	Thursday
Units	unItAdE	EinHEIt	unItES	Units	Friday	VIERNES	FR EITAG	VENDR ED	Friday
Passcode	COnterAS	PASSWOr	COdes	Passcode	Saturday	SABAD	SABSTAG	SAMEDI	Saturday
Operator mode	OPERAdD	OPERAdD	OPERAdE	Operator mode	Sunday	DOMINGO	SONN TAG	DI MANCH	Sunday
Supervisor mode	SUPERui	InSPeHE	SUPERui	Supervisor mode	Monday	LUNES	MONTAG	LUNDI	Monday
On	En	An	On	On	Tuesday	VIERNES	DI ENSTAG	MARDI	Tuesday
Off	dE	AUS	OFF	Off	Wednesday	MIÉRCOL	MII TTTOC	MERCRED	Wednesday
Enable	PERñt	ErññDGL	ACTIUE	Enable	Date format	DATE FOr	FOrñ FE	DATEññ-F	Forñ dA
Yes	SI	JA	OUI	Yes	European (DD:MM:YY)	EUROPE	EUROPA	EUROPE	European (DD:MM:YY)
No	nD	nEIn	nDn	No	USA (MM:DD:YY)	USA	AMERI CA	USA	USA (MM:DD:YY)
Internal Mass Calibration	ñASA In	InEñAS	ñASSE I	Internal Mass Calibration	Time	ElñE	ElñEñPO	UhrZEIt	HEurE
Internal Calibration	CAL InE	InEñErn	PaS CAL	Internal Calibration	Hours	HOUr	HOra	StundE	HEurE
Temperature Calibration	CAL tEñ	tEññP-HA	CAL tEñ	Temperature Calibration	Minutes	ññ nute	ññ nuteD	ññ nute	ññ nute
Timed Calibration	CAL tIE	ZEItE-HA	CAL tPS	Timed Calibration	Seconds	SECOnd	SEgunD	SEHundE	SECOndE
Calibration Report	InFOññ	HAL-rEP	rAPPOr	Calibration Report					

21 保修声明

如有材料或工艺方面的缺陷，艾德姆衡器将给予一定限度的保修（零件和人工）。保修期始于您购买产品之日。

在保修期内，用户可通过供应商或艾德姆衡器公司获得所需维修服务。公司或授权的技术人员有权根据损坏程度在用户所在地或其工作场所进行免费维修或更换零部件。但运输受损天平或部件到服务中心的费用由用户承担。

对于未以原包装送回或是未出示任何证明文件的用户，本保修书不生效。所有索赔由艾德姆衡器全权处理。

操作失误、意外损伤、靠近放射性或腐蚀性物品、粗心大意、安装错误、未经授权的专业人士对其进行改装或维修过、不按本手册进行维护保养而引起的所有问题等等均不在保修范围之内。

此产品可能包含可拆卸或更换的充电电池，如果电池在天平初期使用中由于材料或工艺缺陷发生问题，艾德姆衡器公司保证更换电池。

跟所有电池一样，随着时间和使用，产品电池的最大容量将递减，电池使用寿命取决于产品型号、配置、特征、使用以及电源管理设置。非材料缺陷或工艺问题造成的电池最大容量削减或寿命缩短不在保修范围之内。

如未超出保修期的维修不能延长保修时间。维修后更换的零部件归本公司所有。

本保修书不影响用户的法定权利。如保修中存在有争议条款则遵循 UK 法律。可访问本公司的官方网站获取更多维修保养信息。



制造商符合标准声明

Adam Equipment Co.
Maidstone Road, Kingston
Milton Keynes, MK10 0BD
United Kingdom

该产品符合欧洲标准，并符合以下条款:

2004/108/EC, 电磁兼容指令	标准 EN61326-1:2013, 电子称量仪器, 控制和实验室使用-EMC 要求-第一部分: 基本要求
2006/95/EC, 低电压指令	Standard EN61010-1:2010, 测量的安全要求, 控制和实验室使用-EMC 要求-第一部分: 基本要求
2011/65/EC, RoHS, 电子仪器禁止使用指定有害物质	章节 4 (1) 中提到的禁止物质和称重同种材料的最大数量不能超过限制
2009/23/EC 非自动称量指令	标准 EN 45501:1992, AC:1993 (仅适用于指定费自动称量仪器)

符合 FCC 标准

本衡器产品经过检验且符合数字设备限定 A 级要求, 执行 FCC 条例中的第十五部分。在商业运作过程中, 这些限制条件可保证公司得到合法保护避免不必要的损失。本公司天平在生产和使用过程中均会产生无线电波辐射, 如未能按照指导手册进行安装和使用, 可能会对无线电通讯产生干扰。如果用户是在居民区进行操作很可能引起有害干扰, 此时用户将全权负责相关损失。

为维护和控制天平在使用过程中产生的无线电放射, 本产品中所有线圈都采用屏蔽连接。

用户未经艾德姆衡器容许而私自改装, 则其合法权益将不受法律保护

符合 WEEE 标准



任何电器或电子设备 (EEE) 组件或组装的零件必须回收或处置利用, 这已纳入 EEE 装置所界定的欧洲指令 2012/19/EU, 根据指令 2011/65/EU 或修改法案不引入有害物质的有害我们的健康或环境。

电池应根据当地法律法规进行处理。

艾德姆衡器经过 ISO 9001:2015质量体系认证，是一家具有50多年历史的电子称量设备的生产与销售的全球性供应商。

艾德姆衡器的产品主要为满足实验室、教育、医药以及工业市场需求而设计。产品范围如下：

- 精密实验室分析天平
- 便携式天平
- 大量程天平
- 水分分析仪
- 机械电子称
- 计数电子称
- 数字秤/检测称重秤
- 高性能台秤
- 地磅
- 医用数字式电子秤
- 为零售行业设计的计价秤

详情请查看网站：

www.adamequipment.com

©版权归艾德姆衡器有限公司所有。未经艾德姆衡器公司事先授权不得以任何方式复制或抄录本手册，或将本手册翻译成任何文字。。

艾德姆衡器有限公司保留对其产品的生产工艺、特点、技术参数以及设计的更改权。

本手册上所有内容均为其发行时我公司产品最及时、最完整、最准确的信息反馈。但若因错误理解等原因操作本产品，艾德姆衡器公司不对由此而导致的任何损失承担责任。

本手册最新版本详见我公司官方网站。

www.adamequipment.com